

BESTOOL-KANON

カノンデジタルノギス取扱説明書

「JUDGEMENT」 ULJ15～30




◆摘要機

お買上げありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになった上で正しくご使用下さい。
本器を正確に使用し、かつ安全な状態を保つための注意事項が述べられております。
お読みになった後見やすい場所に保管して下さい。
今後とも末永く「カノン製品」をご愛用下さいますよう宜しくお願い申し上げます。



安全について

- 内・外測定用ジョウ及びデプスバーの先端は鋭く仕上げられています。
強く触れますと切傷事故を引き起こす可能性があります。
- 回転している被測定物は絶対に測定しないで下さい、巻込み事故を引き起こす可能性があります。
- 測定以外の使い方はしないで下さい。

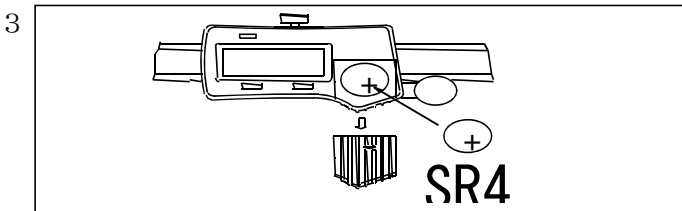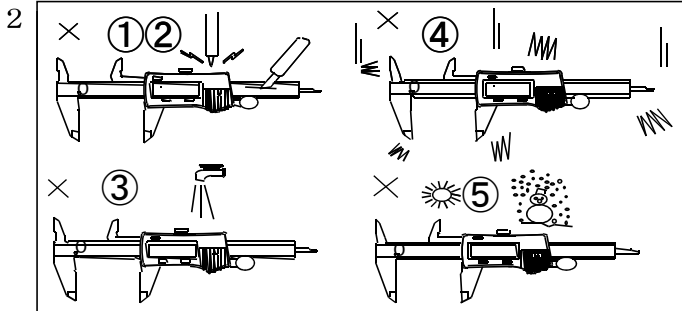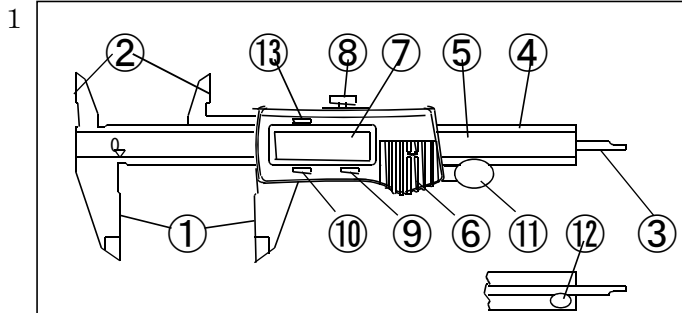

1. 各部の名称と機能

- ①外側用測定面 ②内側用測定面
- ③デプスバー ④本尺 ⑤スケール ⑥電池蓋
- ⑦LCD表示部 ⑧止めネジ
- ⑨電源ON/OFF・ZEROスイッチ
- ⑩ABSスイッチ ⑪サムローラ
- ⑫ストッパービス ⑬TOLスイッチ

2. 使用上の注意

- 初めてのご使用の前には、油を染み込ませたやわらかい布などで防錆油を拭き取して下さい。
- ①電気ペンで番号等を記入することは避けて下さい。
 - ②スケールに傷を付けないで下さい。
 - ③水分を与えないで下さい。
 - ④落下させたり投げないで下さい。
 - ⑤高温や低温に注意して下さい。

3. 電池のセット

- お買上げの時には電池はセットされておられません。
3図の要領でセットして下さい。
電池をセットしたら、無意味な数字が表示されますが異常では有りません。ON/OFF・ZEROスイッチを押して下さい。
- ・電池は必ずSR44（ボタン型酸化銀電池）をご使用下さい。
- ・電池は必ず+側を上にしてセットして下さい。
- ・電池セットするときは、電極を破壊しないように

4. 使用法

- 電源スイッチON
ON/OFF・ZEROスイッチを短く押して下さい。
電源が入り表示値が0セットされます。
- 電源スイッチOFF
ON/OFF・ZEROスイッチを約3秒間押して下さい。
電源が切れます。
(ジャッジメント測定時はTOLボタンを押してジャッジメント測定解除後)

5. 比較測定 (INC) と絶対値測定 (ABS)

- 比較測定 (基準長よりのズレ測定)
ABSスイッチを押します。中央上部左寄りにINC表示させます。
ゼロ点としたい位置に測定面を合わせ、ZEROスイッチを短く (1秒未満) 押して下さい。
表示値がゼロセットされます。これで基準長からのズレ測定が出来ます。
- 絶対値測定 (スケール原点よりの測定)
中央上部左寄りに何も表示されていないことを確認します。
(INC)と表示されていればABSスイッチを押すと (INC)表示が消えます。
測定面を合わせ、ZEROスイッチを短く (1秒未満) 押して下さい。表示値がゼロセされます。これでゼロ原点からの絶対値測定が出来ます。
- 比較測定、絶対値測定各々にジャッジメント測定対応。

6. ジャッジメント測定

 
●ジャッジメント測定（合否判定測定）

1) 絶対値測定用セットアップ


- ①絶対値測定用初期画面。図①
- ②TOLスイッチを短く押す
- ③上限値設定モード状態表示、前回の設定値を表示及びSETが点滅、+NG表示している。図②
- ④表示中の設定値を使用する時、TOLスイッチを短押しセット、上限値セット完了。
- ⑤下限値設定モード状態表示、前回の設定値を表示及びSETが点滅-NG表示している。図③
- ⑥表示中の設定値を使用する時、TOLスイッチを短押しセット、下限値セット完了。
- ⑦ジャッジメント測定モードになり測定が出来ます。図④
- 設定数値変更時
 - ・TOLスイッチ長押しすると数字変更モードに移行する。表示器左下に__（アンダーバー）表示。図⑤
 - ・桁移動はTOLスイッチ長押し。図⑥
 - ・変更したい桁の数字の下に__を移動させTOLスイッチをはなす。TOLスイッチを短押しすると数字が変わる。（0からインクリメント、9の次は0と表示される）
 - ・数値入力完了したらTOLスイッチ長押し桁移動する。桁移動は左より右に移動する。※最終右桁までセットしないとセットモードより離脱出来ない。
 - ・TOLスイッチ長押しすると__表示消えるまでSET点滅表示。図⑦
 - ・TOLスイッチを短押しセット完了。
 - ・下限値側も同様に実行、セット完了すると測定出来ます。図④
 - ・セットする数字に矛盾が生じるとErr-1と表示。図⑧

ON/OFF・ZEROスイッチ短押し、最初からSETをやり直してください。


図①




図②

 


図③

 


図④

 


図⑤

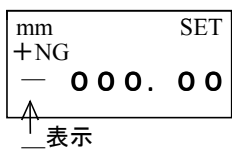

図⑥

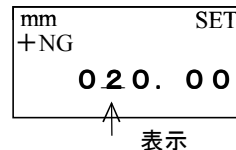

図⑦

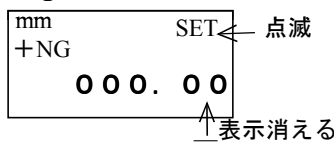

図⑧



2) 比較測定用セットアップ

比較測定用初期画面。図⑨

比較測定用セットアップを実行下さい。


TOLスイッチを短く押す

絶対値測定用セットアップと同様に実行下さい


最左の桁には符号（-）が入力出来ます。図⑩

（+）符号を使用するときは空白入力下さい。図⑪


図⑨

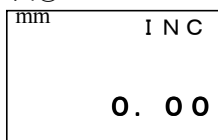

図⑩

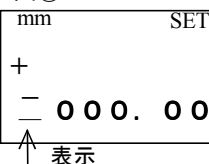

図⑪

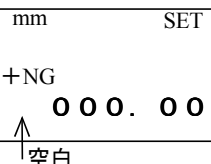

7. エラーと対応

- 表示のチラツキはスケール表面が汚れた場合に発生します。
スケールの表面を清掃し、粘度の低い油を少量塗布して水をはじくようにすることをお薦めします。
- 電圧低下すると、数字がFLASHしますので電池交換を行って下さい。

8. 仕様

最小表示量：0.01mm

繰返し精度：0.01mm

電 源：SR44（酸化銀電池）1個

電池寿命：通常の使用状態で約1年

使用温度：0℃～40℃

保存温度：-10℃～60℃

9. 器差

| 形式 | サイズ | 器差 |
|-------|-------|---------|
| ULJ15 | 150mm | ±0.03mm |
| ULJ20 | 200mm | |
| ULJ30 | 300mm | ±0.04mm |



株式 中村製作所
会社

本 社：東京都品川区大井4-4-4 〒140-0014
TEL. 03-3775-1521 (代) FAX 03-3775-1732
大阪営業所：大阪市西区新町2-18-19 〒550-0013
TEL. 06-6532-4488 (代) FAX 06-6538-2656
工 場：都留
URL：http://www.bestool-kanon.co.jp E-mail：tokyo@bestool-kanon.co.jp

